



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

adresa: Provaznická 10, Děčín 1, 405 01

HSUL – 4212000746/DC-PREV-ZPP-MO-2012

Děčín 9. 2. 2012

Počet listů: 4

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ

Odborné vyjádření je zpracováno ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 50 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Při zpracování odborného vyjádření se vychází ze skutečností, podkladů a údajů zjištěných na místě požáru, respektive předložených zpracovateli k datu vypracování uvedenému na tomto dokumentu.

**k požáru střešní konstrukce obytného domu Seifertova č.p. 1768, Varnsdorf
evidenční číslo události 4212000746**

1. Místo a doba vzniku požáru:

Adresa události: Varnsdorf, ul. Seifertova č.p. 1768

Zpozorování požáru: KOIS HZS Ústeckého kraje přijalo hlášení o vzniku požáru 8. 2. 2012, v 18:45 hod. od paní [REDACTED]

Čas vzniku požáru: Na základě zjištěných stop po požáru a v závislosti na fázi hoření a nasazení sil a prostředků byl stanoven pravděpodobný čas vzniku požáru na den 8. 2. 2012 v 18:40 – hodin.

Zjišťování příčiny vzniku požáru provedla : mjr.Mgr.Ladislava Moravcová, příslušnice pro ZPP HZS Ústeckého kraje. Na místě požáru 8. 2. 2012 v 20:15 hodin.

Vlastníkem objektu, v němž došlo ke vzniku požáru, je dle výpisu z katastru nemovitostí dostupného na webových stránkách ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální):

[REDACTED] Seifertova č.p. 1799, 407 47 Varnsdorf

2. Popis objektu:

Jednalo se o samostatně stojící objekt v ulici Seifertova, ve Varnsdorfu, který je oplocen. Objekt pochází z roku 1904, má dvě nadzemní podlaží, podkroví a půdu, je podsklepen. Střešní krytina nebyla zjištěna z důvodu sněhové pokrývky. Vzhledem k tomu, že není k dispozici požárně bezpečnostní řešení stavby nelze určit stavební konstrukce atd. Do objektu se vchází po chodníčku přes zahradu domu. K požáru došlo v podkrovním bytě, který užívá pan [REDAKCE]. Do bytu se vstupuje z hlavního schodiště jednokřídlým plným dřevěnými dveřmi. Dispozičně je byt řešen následovně. Dveře do bytu vedou do vstupní chodby, z které se pak vstupuje do jednotlivých místností bytu. K požáru došlo v kuchyni, která je v levé části bytu a je propojena s kuchyňským obývacím koutem.

3. Příčina vzniku (včetně verzí)

V době šetření příčiny vzniku požáru bylo zjištěno, že k požáru došlo v prostoru kuchyně, respektive v prostoru za kuchyňskou linkou a to v místech, kde vedou armatury vody a odpadu. Prostor, kde je kuchyňská linka instalována je obdélníkového tvaru. Kuchyňská linka včetně horních skříněk je osazena na „umělé“ vytvořené svislé stěně, za kterou se nachází skosená dřevěná střešní konstrukce domu. Na svislé stěně, kde je instalována kuchyňská linka je požární otvor – okno (v době šetření bez skleněné výplně), které vede do prostoru mezi střešní konstrukcí a svislou stěnou kuchyně. Přímo proti tomuto otvoru je ve střešní konstrukci umístěn vikýř. Uživatel bytu pan [REDAKCE] v době před vznikem požáru používal horkovzdušnou pistoli, kterou zahríval plastové vodovodní potrubí procházející za svislou stěnou kuchyně. Při této činnosti došlo k požáru v meziprostoru střešní konstrukce a stěny kuchyně.



Obr. č. 1 Ohnisko požáru



Obr. č. 2 Prostor s oknem a vikýřem

Na základě výše uvedeného byla stanovena pouze jedna verze příčiny vzniku požáru:
Nedbalost při používání technického zařízení

Prověrka stanovené verze vzniku požáru:

Tuto verzi plně podporuje svědectví uživatele bytu a vykonavatele práce pana [REDAKCE]

Závěr: Na základě zjištěných skutečností lze určit jako příčinu vzniku požáru nedbalost při používání technického zařízení.

4. Rozšíření požáru:

Požár se po dřevěných trámech rozšířil do půdního prostoru.



Obr. č. 3 Půdní prostor zasažený požárem

5. Následky požáru:

Následkem požáru bylo porušeno plastové vodovodní potrubí, dřevěná střešní konstrukce v části za kuchyňskou linkou a dále pak došlo k očazení místnosti kuchyně a přilehlých prostor.



Obr. č. 4 a 5 Poškození požárem v meziprostoru střešní konstrukce a stěny kuchyně

Během zásahu nedošlo k žádnému zranění ani usmrcení zasahujících hasičů ani ostatních osob.

Škoda byla vlastníkem objektu vyčíslena na 60 000,- Kč.

Uchráněné hodnoty při zásahu

Uchráněné hodnoty byly vlastníkem objektu vyčísleny na 3 000 000,- Kč.

7. Porušení předpisů o PO:

Osoba, která svým jednáním dne 8. 2. 2012 ve Varnsdorfu, v ulici Seifertova č.p. 1768, způsobila požár v prostoru střešní konstrukce – obytného domu, se tímto dopustila porušení ustanovení §17 odst. 1 písm. a) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Ten ukládá fyzickým osobám povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů.

8. Jiné okolnosti:

Událost byla uzavřena na místě vyšetřovatelem ZPP.

Zpracovala: mjr. Mgr. Ladislava Moravcová
vrchní komisař
určený příslušník pro ZPP ÚO Děčín
HZ Ústeckého kraje

mjr. Mgr. Ladislava Moravcová
vrchní komisař
vedoucí oddělení prevence ÚO Děčín
HZS Ústeckého kraje

plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada
ředitel Územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje